

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Numer części: K6801011 Kühn FAST-FIT

Identyfikacja:



Śruby wyprodukowane między 24-04-2021 a 18-02-2022. Data znajduje się w zielonym, podświetlonym miejscu na etykiecie, dostarczonych przez firmę Kramp po 20-09-2021 r. Śruby wyprodukowane od 23-02-2022 są poprawne.



Ciągła kontrola jakości i bezpieczeństwa przeprowadzana w firmie KUHN wykazała, że w śrubach mocujących noże FAST-FIT K6801011 może występować wada materiałowa, która może prowadzić do powstania strefy zagrożenia i ryzyka obrażeń w bezpośredniej bliskości pracującej maszyny.

Jest to opóźnione pęknięcie śruby, którego nie można wykryć podczas montażu noży, gdy śruby noży są dokręcane. Takie pęknięcie może spowodować poluzowanie się noża i jego obrót do przodu. Natomiast złamanie sworznia może nastąpić podczas pierwszego użycia lub już podczas próby działania w warsztacie, bez wcześniejszej pracy maszyny w terenie

Jeśli jesteś w posiadaniu tych przedmiotów, sprawdź datę produkcji, jak wskazano powyżej. Jeśli nie jest to możliwe, na przykład dlatego, że zostały zakupione pojedynczo lub zostały już zamontowane na maszynach, postępuj zgodnie z instrukcjami w planie naprawczym w załączniku lub poproś sprzedawcę o instrukcje.

NATYCHMIAST PRZERWAĆ jakiegokolwiek użycie.

Aby uzyskać wszelkie informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą

Kramp Skandynawska 1, 62-571 Modła Królewska, Poland